



Es ist deutlich zu sehen, dass die beiden Kurven ein gänzlich unterschiedliches Verhalten zeigen. Die Größe der angezeigten Abweichungen als auch die unterschiedliche charakteristische Ausprägung macht deutlich, dass die Kalibration der Plattenkurven nicht für dieses Verhalten verantwortlich sein kann.

Da die Abweichungen innerhalb einer Auflage aufgetreten sind, kommen als mögliche Verursacher hauptsächlich das Papier, das Wischwasser oder Parameter wie Schieben oder Dublieren in Frage. Nur wenn beide Kurven dieselbe Ausprägung besitzen, kommt die Druckplatte als Verursacher einer Tonwertverzerrung in Frage.